

硬盘连接 R8 Pro/ X5 pro 后不识别的解决办法


硬盘连接 R8 Pro/ X5 pro 不识别通常有两种情况：一种是完全不识别；一种是部分音乐文件不识别；



一、硬盘完全不识别的情况：

硬盘如果通过台式机的总线快速拷贝音乐后，没有经过安全退出就取出来使用，R8 Pro/ X5 pro 有可能会存在不识别的情况。因为 R8 Pro/ X5 pro 使用的是 Linux 系统，会认为这种硬盘格式是损坏的。




解决办法：


1. 将硬盘装入硬盘盒，以 USB 连接电脑，然后鼠标右键点击硬盘图标——属性——工具——检查——扫描，完成后，USB 安全退出，这样 R8pro/X5pro 就可以识别了。

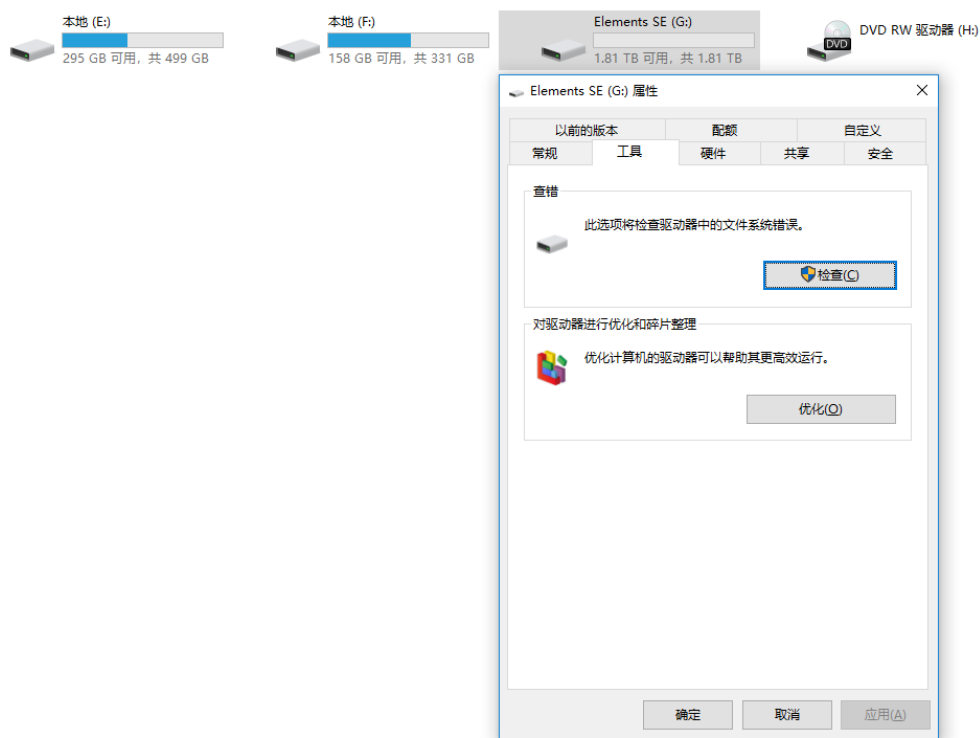

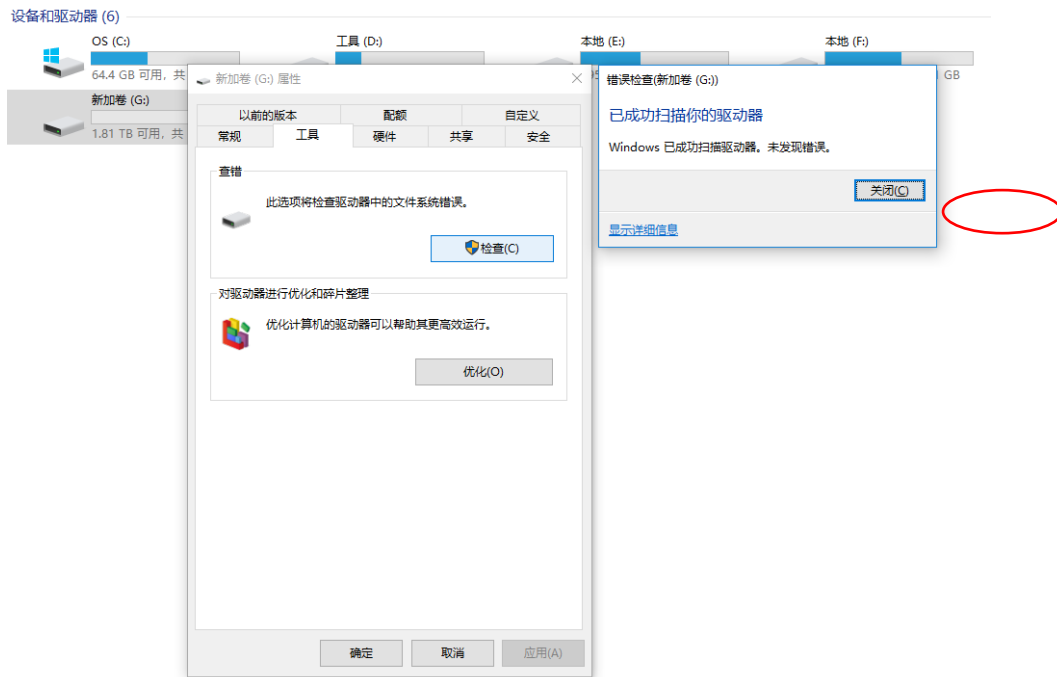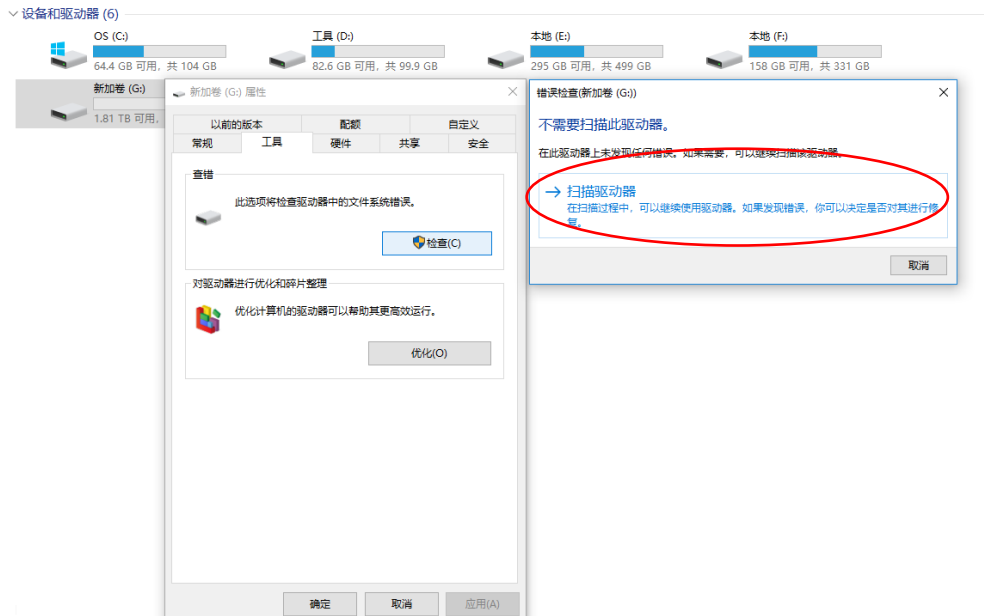

2. 如果硬盘是用总线（SATA）与主机连接，按步骤 1 进行修复后，右键点击“我的电脑”图标——管理——磁盘管理，在“音乐磁盘”信息的左侧部分有联机字样，点击鼠标右键——脱机，安全退出电脑系统。（如下图）

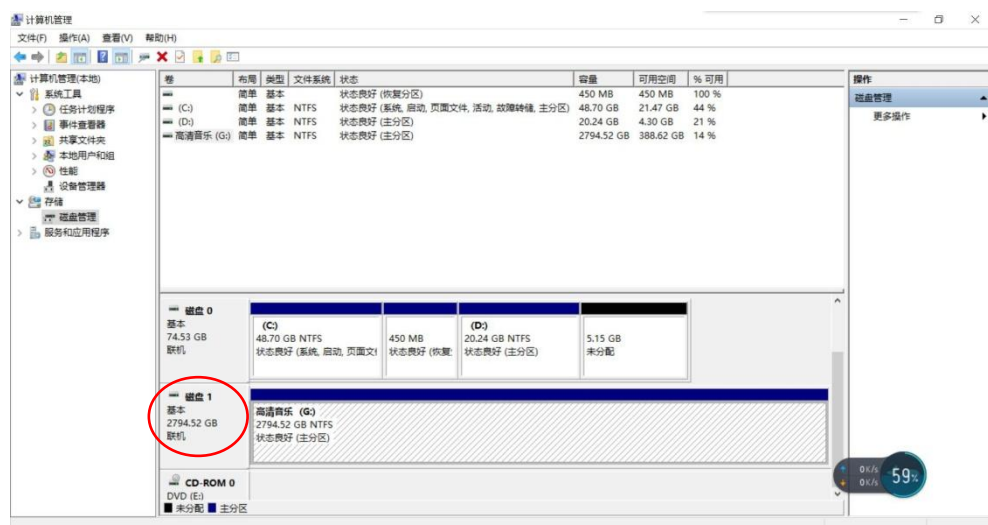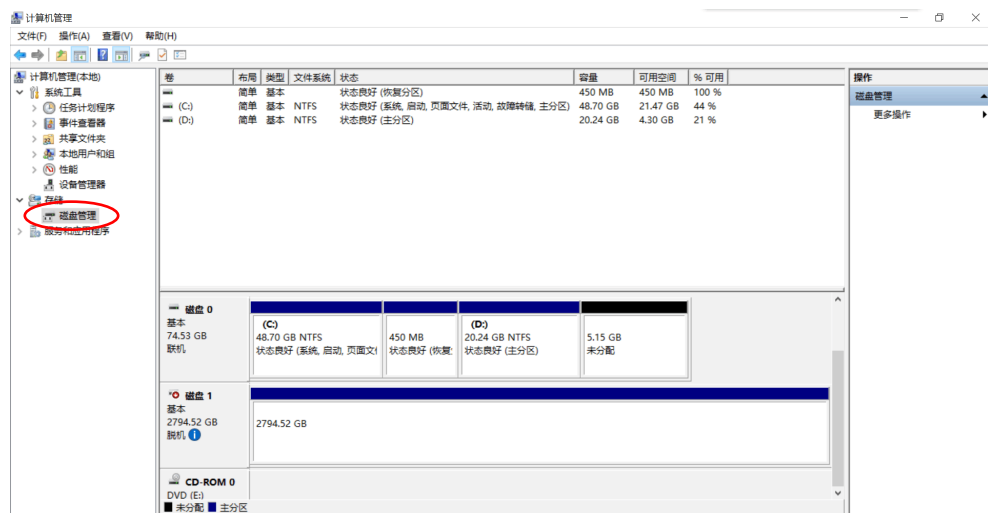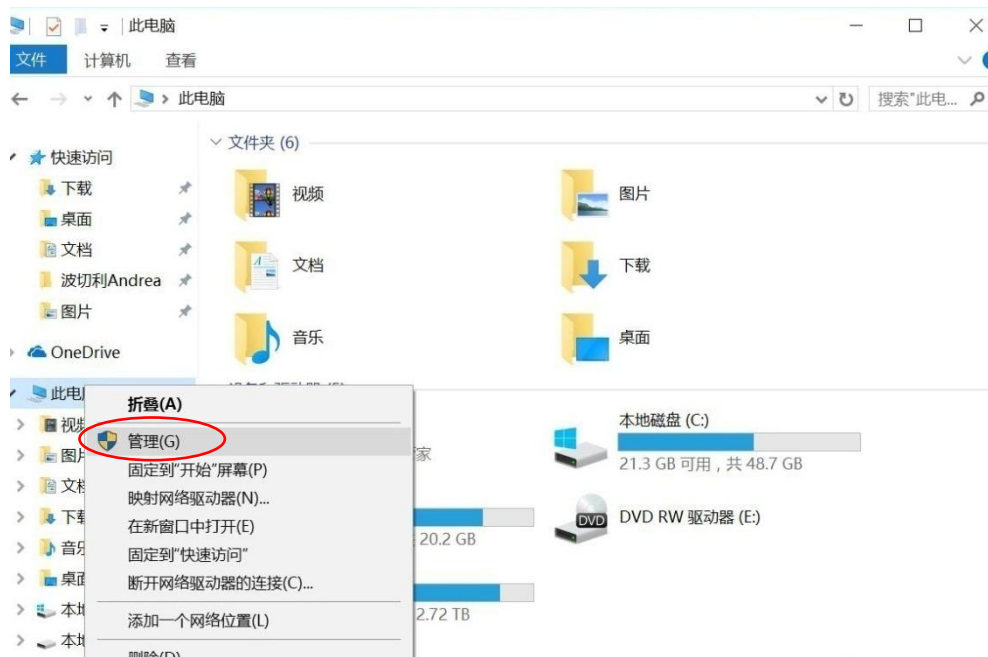


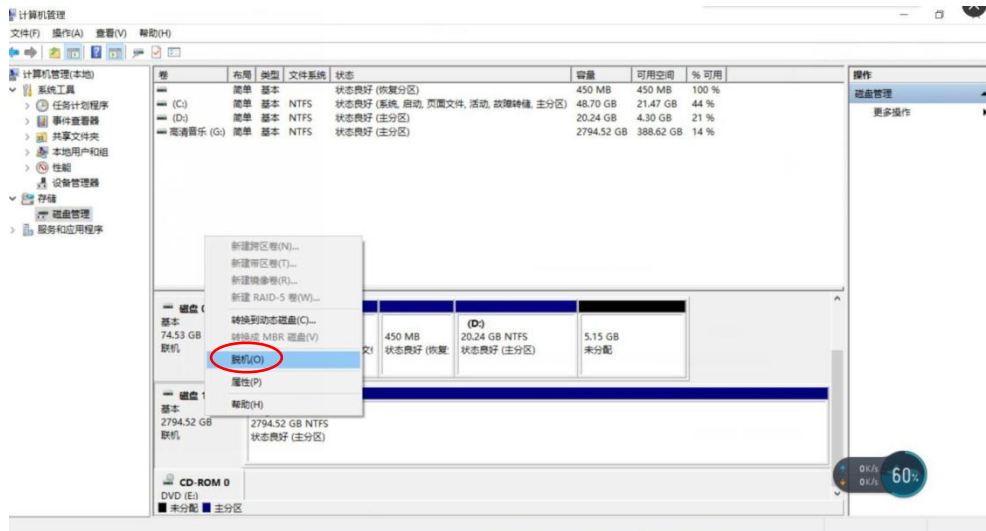

二、硬盘里的音乐文件不能全部识别的情况：

1. 硬盘的磁盘分区必须采用 GPT 类型，如果使用 MBR 类型的主磁盘系统分区会造成一部分文件无法识别。


如何判断硬盘是否使用的是 MBR 分区：右键点击“我的电脑”——管理——磁盘管理——右键点击“音乐磁盘”，弹出对话框（如下图），查看对话框里是否有“转换成 MBR 磁盘”字样，如果没有，说明该磁盘使用的是 MBR 分区类型，需删除卷，重新进行格式化——磁盘分区——选择 GPT 格式（见步骤 2）。

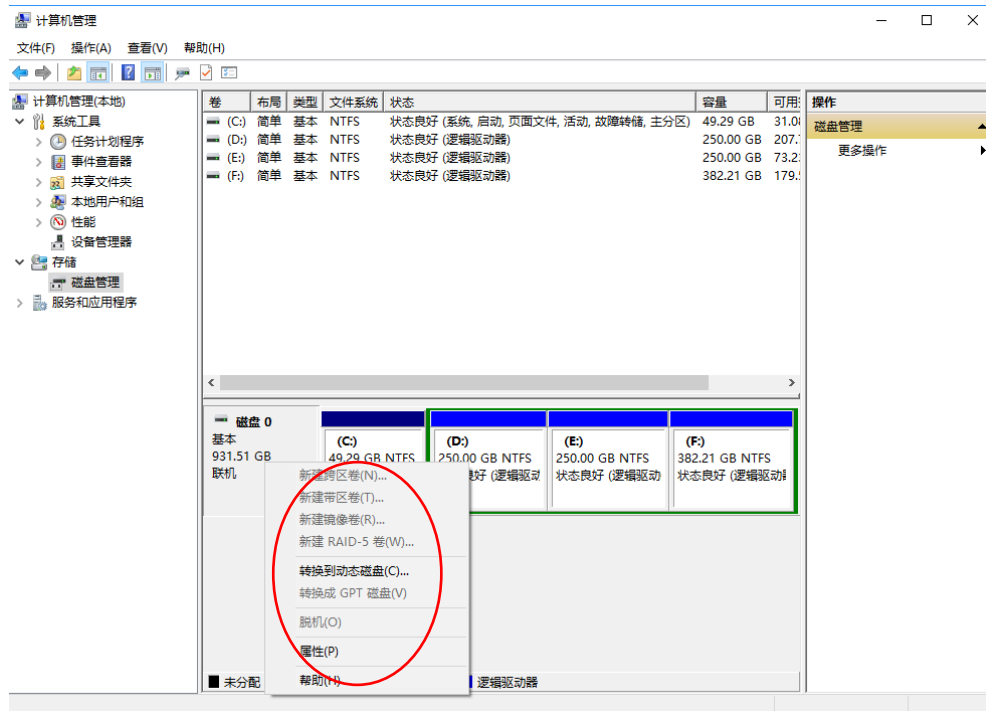


2. 硬盘格式化



如果是新购入硬盘，请直接按以下步骤进行格式化即可；如果是已使用过的硬盘，请备份好数据后再进行格式化。操作步骤如下：

1) 右键点击“我的电脑”图标——管理——磁盘管理，进入磁盘目录。


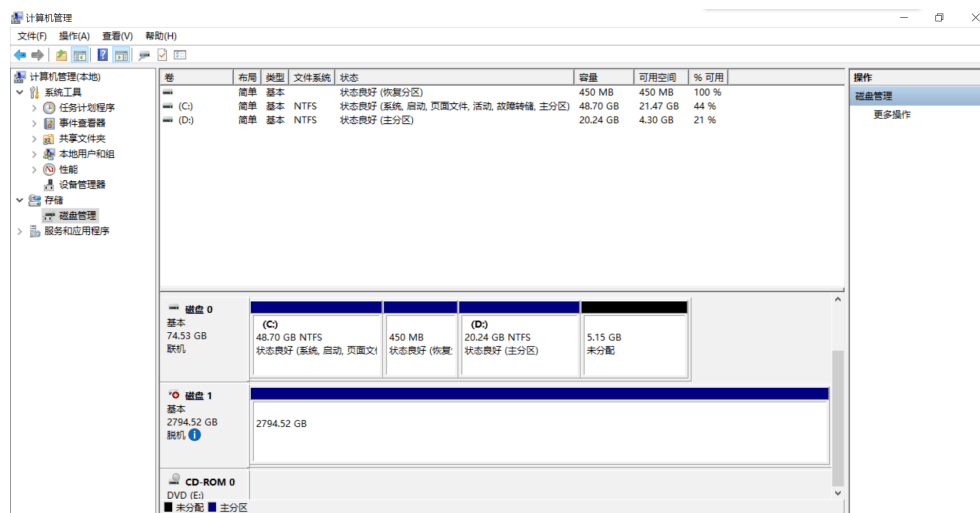




2) 选中要格式化的磁盘（如图中的箭头所示），点击右键，在功能菜单中选择“删除卷”。


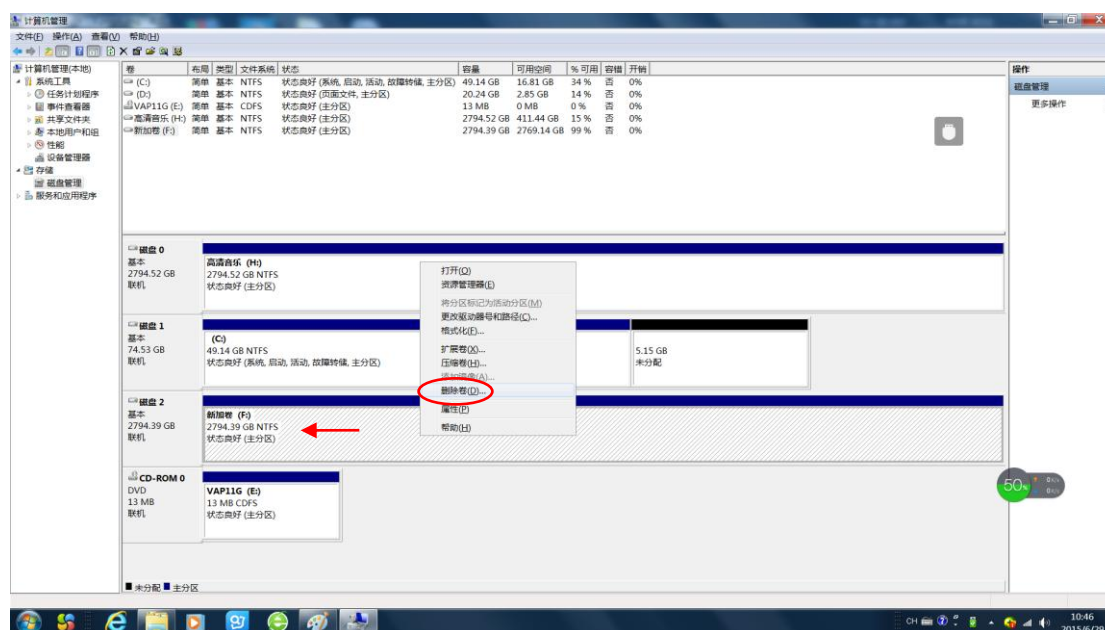


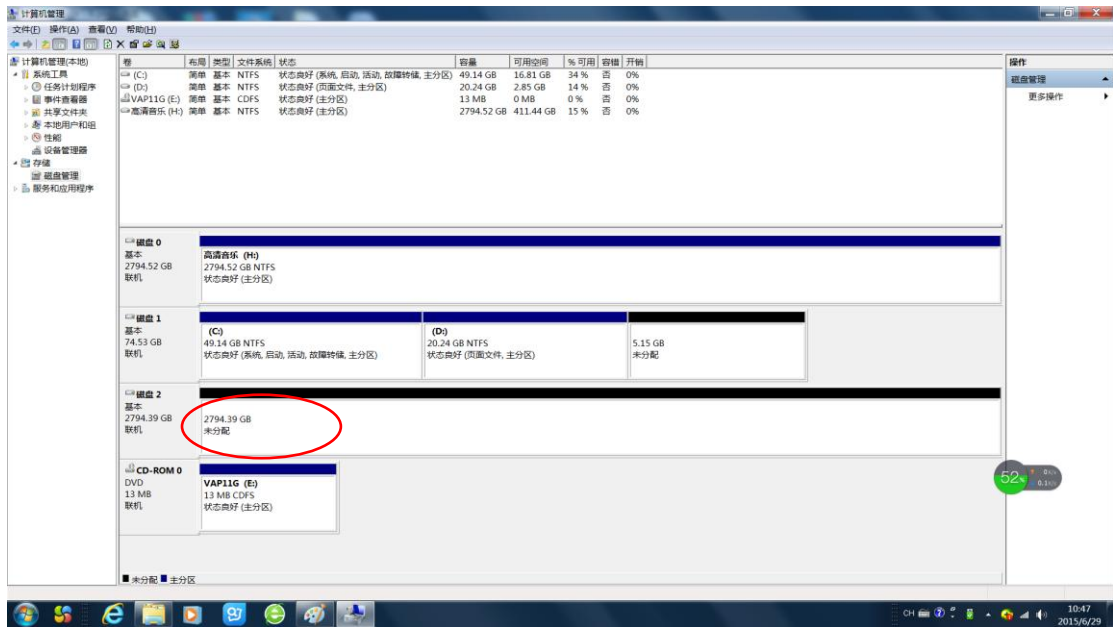
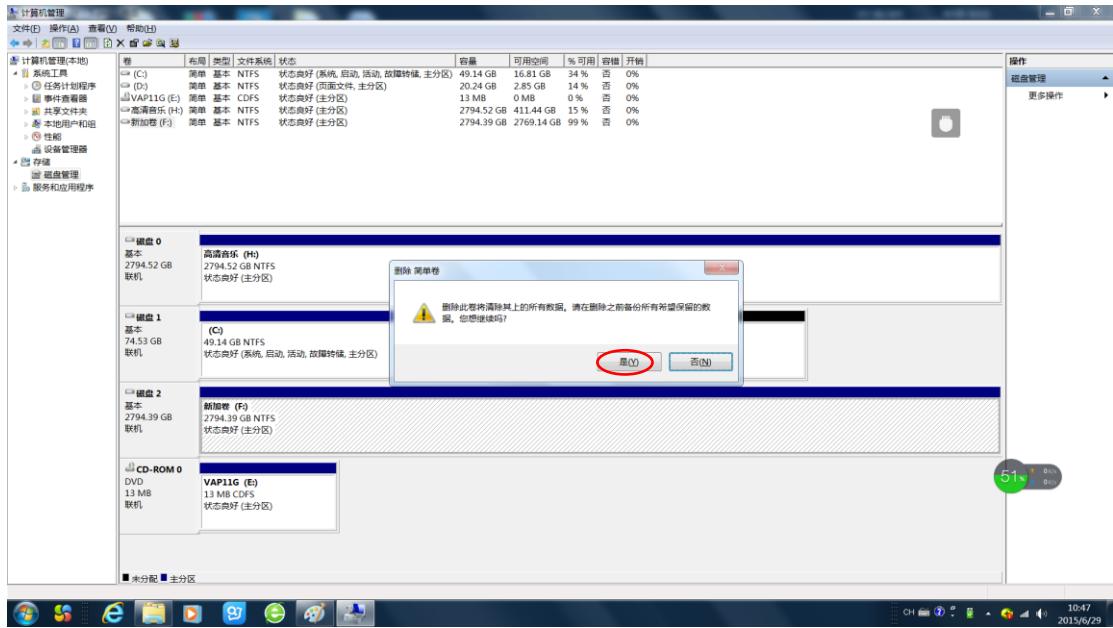


3) 在功能菜单处 (如图中箭头所示), 点击右键选择“新建简单卷”。之后的操作无需任何改动, 详细见下图。

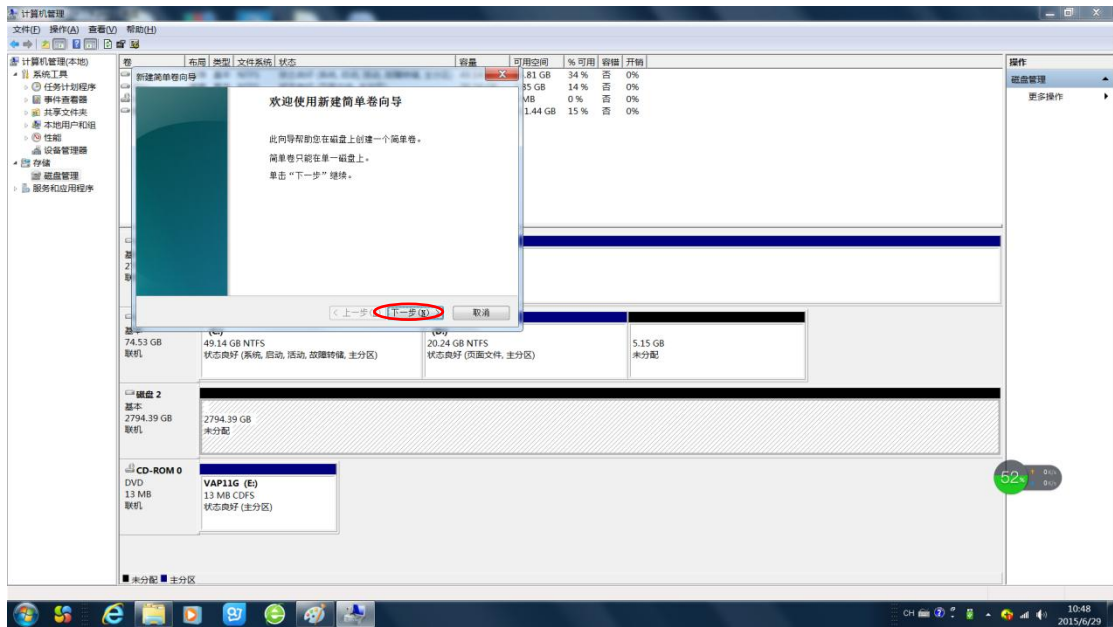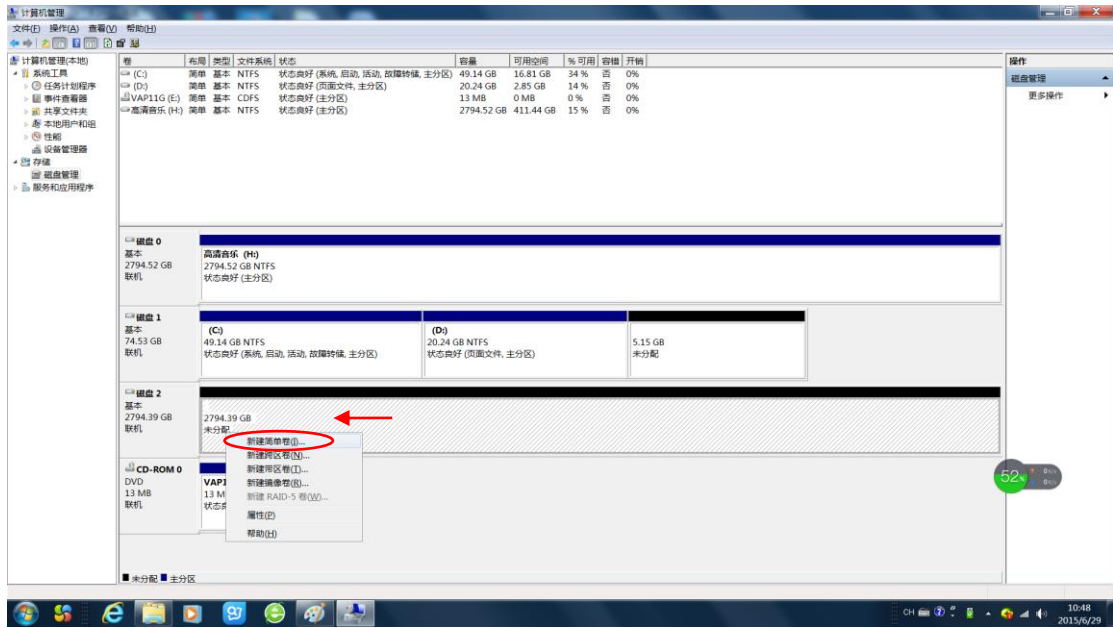

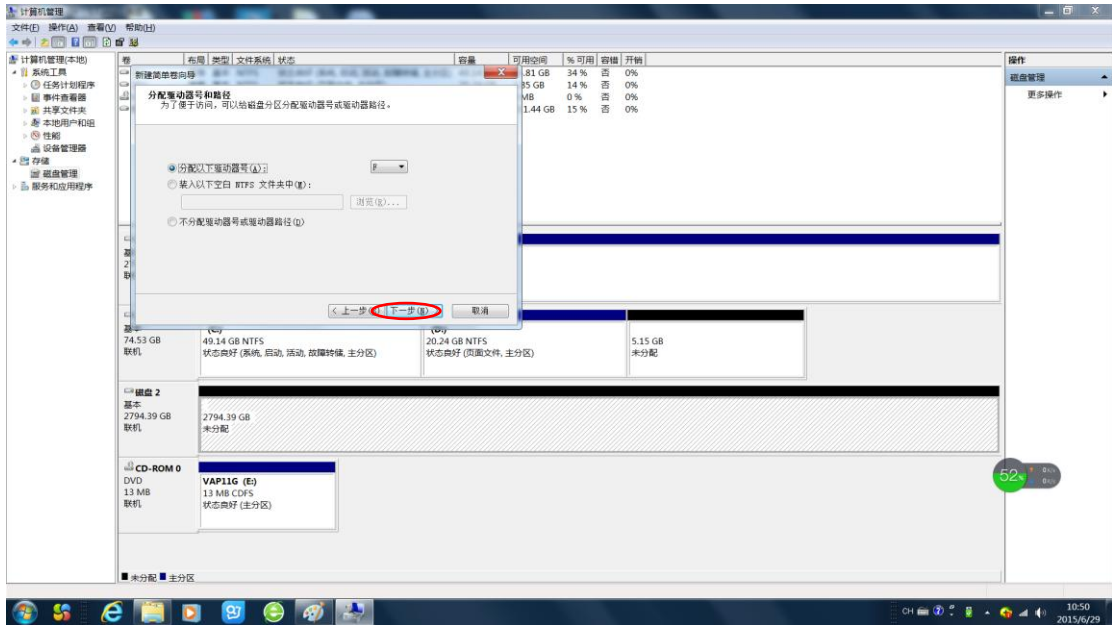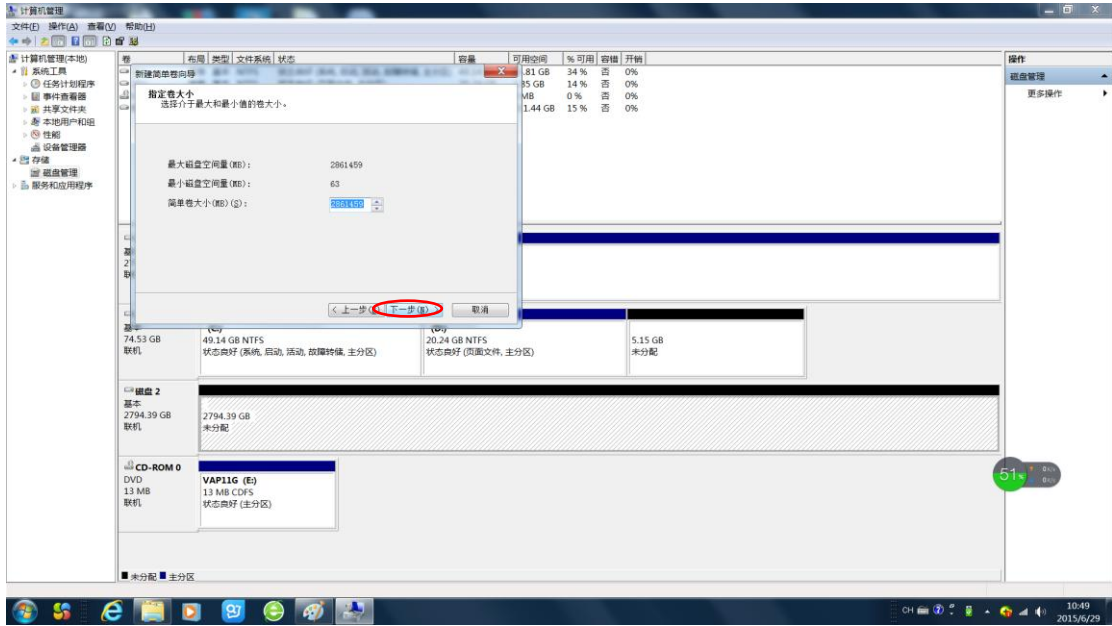

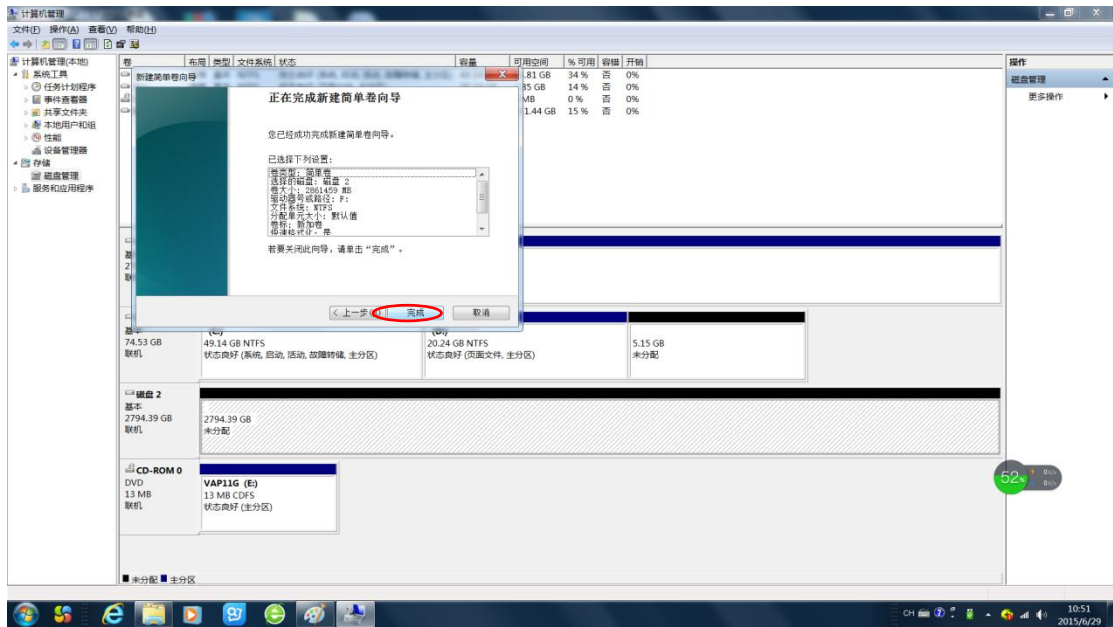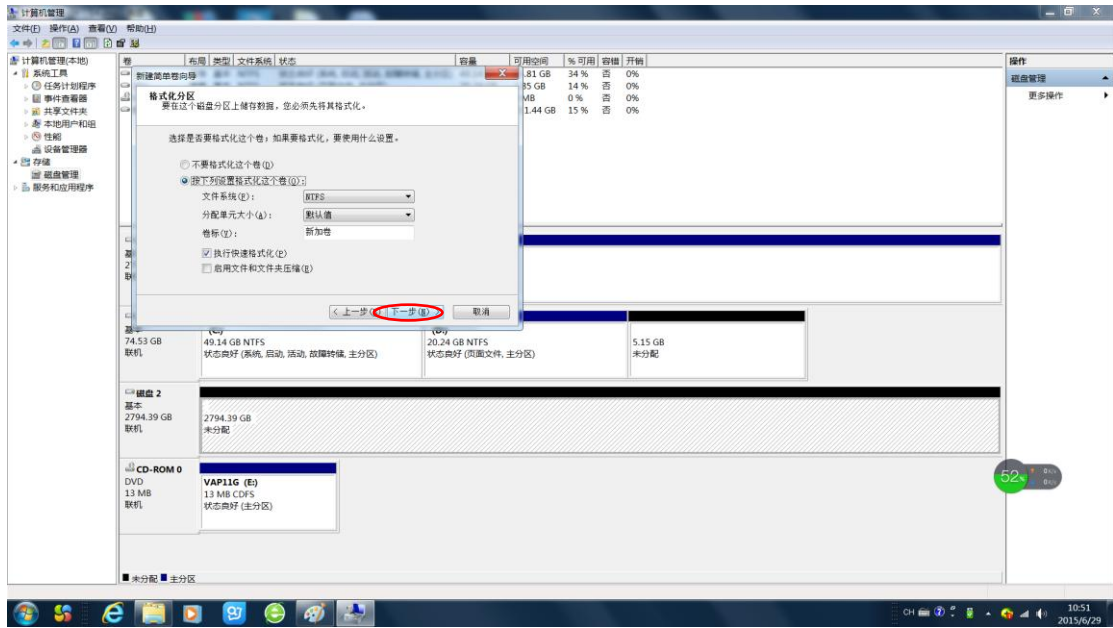

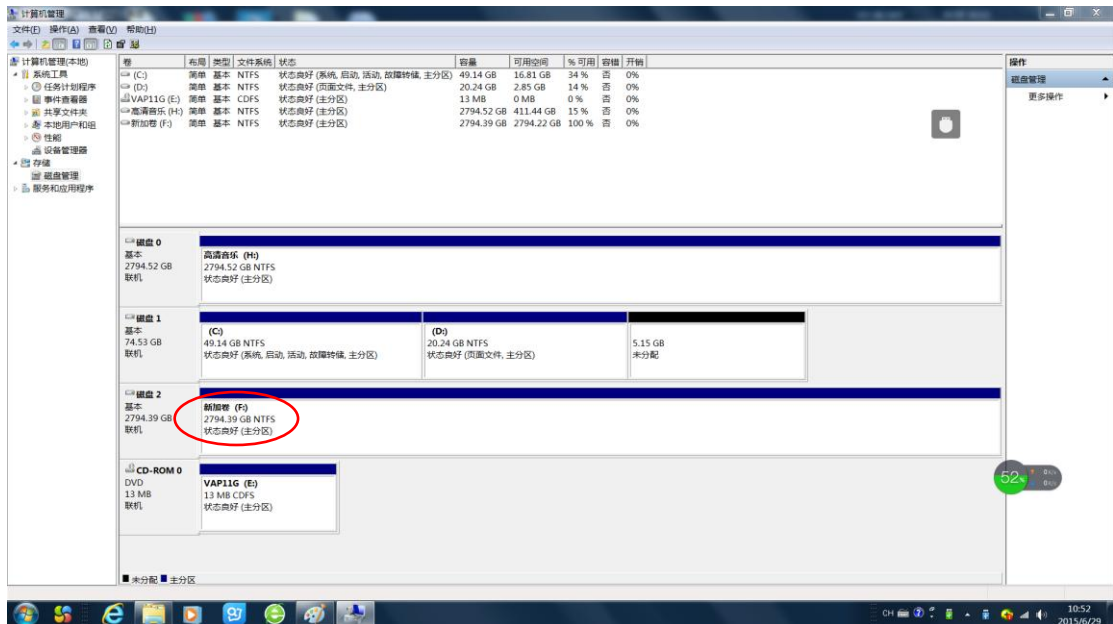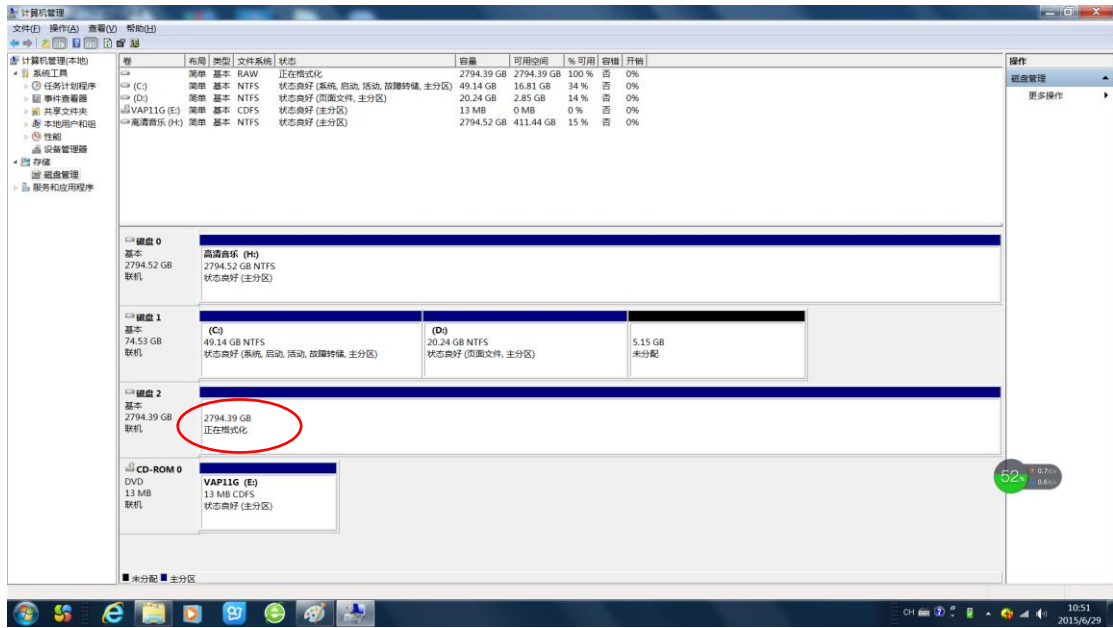

此时格式化完成，存储音乐文件后将硬盘安全退出电脑系统（操作方法见上述硬盘完全不识别情况中“安全退出电脑系统”）。